

# Brugsguide KABE og KABE Raw

## Du skal bruge

2 spartler på ca. 15 cm og 35 cm. Afdækning i form af malertape, plast og pap. Microfiberklud til påføring af Topcoat (kan suppleres med håndsprøjte) samt 1 blød støvkost til afstøvning. Sandpapir – Til KABE korn 180 og 220, til KABE Raw korn 120 og 220.

## Gør klar

Væggen skal være jævn, tør, bæredygtig og ensartet sugende. Er du i tvivl, bør væggen grundes først. Få evt. yderligere rådgivning hos din KABE-forhandler. Det er vigtigt at afdække grundigt så uønskede spartelpletter undgås. Arbejdet med mellemslibninger støver.

# 1

Sæt tape op i forhold til det areal, som skal spartles. Hele væggen spartles på én gang. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Laget påføres i et jævnt dækkende lag af 2-3 mm. tykkelse. Fjern tapen før spartlen tørrer. Lad væggen tørre i minimum 16 timer.

**Tip: Effekten fremkommer af måden der spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.**

# 2

Slib eventuelle opkanter og klatter væk, før 2. lag spartel påføres. Ved KABE skal du bruge korn 180 og ved KABE Raw bruges korn 120. Hele arealet støves grundigt af med en blød støvkost. Sæt endnu en gang tape op. Hele væggen spartles nu af én omgang. Lag nummer 2 må ikke være for tyndt, da det giver risiko for gennemslibning, som giver synlige pletter. Fjern tapen før spartlen tørrer, og lad herefter væggen tørre i minimum 16 timer.

# 3

Sørg for at væggen er tør, før slibning påbegyndes. Afdæk grundigt, herunder også møbler, da arbejdet støver meget. Hele det spartlede areal håndslibes i cirkler til en ensartet overflade. Ved KABE skal du bruge korn 180 og ved KABE Raw bruges korn 120. Undgå gennemslibninger, da disse ses tydeligt. Maskinel slibning må ikke benyttes! Arealet støves grundigt af med en blød støvkost. Lad afdækningen forblive til næste fase, da Topcoaten er meget svær at fjerne fra uønskede steder.

# 4

Sæt endnu en gang tape op. Dup Topcoaten på med microfiberklud af 2 omgange med 1-2 timers mellemrum. Hele arealet udføres på én gang. Løbere ses tydeligt og bør undgås. Lad Topcoaten tørre i 2-3 timer, hvorefter arealet finslibes med korn 220 for at opnå glathed. Støv aftørres med en fugtig klud.

**Tip: Håndsprøjte kan bruges. Sprøjt kun små arealer ad gangen og dup med microfiberklud, inden Topcoaten sætter sig. Et 3. lag kan påføres, hvis arealet er udsat for slid.**

## Del dit KABE-projekt

Del dit helt eget KABE-projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på Instagram under #kabecopenhagen. Vi modtager meget gerne billeder til deling på fh@kabecopenhagen.dk

## Følg vores projekter

Find os på Facebook og Instagram under navnet KABE Copenhagen eller besøg os på kabecopenhagen.dk. Vi modtager meget gerne konstruktiv feedback på fh@kabecopenhagen.dk